

## Rzędne opórek

Wstawia tablicę z rzędnymi kablami

Ikona:



Polecenie: **RZOP**

Menu: **BestSprężenie / Rzędne opórek**

Polecenie służy do wstawienia tablicy z rzędnymi położeniami kabli w miejscach opórek. Po wywołaniu polecenia uruchomione zostaje okno dialogowe **Rzędne kable**, w którym użytkownik może dokonać potrzebnych ustawień. Rzędne obliczane są względem bazy w widokach: z boku i z góry.



Okno dialogowe Rzędne kable

### Opis okna Rzędne kable



Wskazanie opórek w widoku z boku.



Wskazanie bazy w widoku z boku.



Wskazania bazy w widoku z góry.



Kliknięcie powoduje otwarcie okna do ustawiania skali oraz jednostek rysunku.



Wybranie kabli do wykazu.



Usunięcie wybranego kabla z wykazu.



Przesunięcie wybranego kabla w górę listy.



Przesunięcie wybranego kabla w dół listy.

N.	Nazwa	Kolor	Elem.	Etap	Bok	Góra	d[mm]
1	P1_E1_1	10	P1	E1	663	67D	105
2	P1_E1_2	11	P1	E1	663	67F	105
3	P1_E1_3	12	P1	E1	663	681	105
4	P1_E1_4	13	P1	E1	663	683	105
5	P1_E1_5	14	P1	E1	663	685	105

Lista kabli, która będzie wzięta do wykazu.



Kliknięcie na przycisk powoduje przerysowanie wykazu. Jeżeli opcja obok przycisku jest włączona przerysowanie następuje automatycznie po każdej zmianie.



Zmiana punktu wstawienia wykazu.



Skopiowanie wykazu do schowka.

Położenie osłonki w pionie

- Do osi osłonki  
 Do spodu osłonki



Sposób określania położenia osłonki w pionie.

Odległość Y prostopadle do bazy z góry

Jeżeli opcja jest wybrana odległość Y mierzona jest prostopadle do bazy w widoku z góry, jeżeli nie Y mierzony po długości opórki.

A) Opcja wybrana


B) Opcja nie wybrana

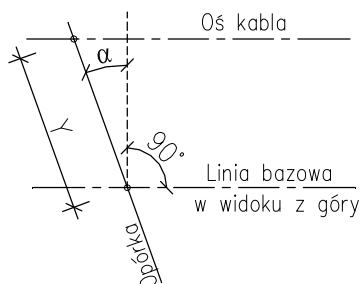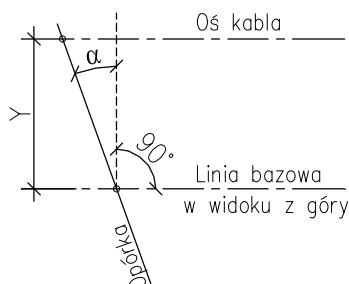

Kontrolka ta jest niedostępna w przypadku gdy kąt obrotu opórek jest równy 0 (opórki prostopadle do bazy).



Kąt obrotu opórek w widoku z góry (znakowanie wg AutoCADa).

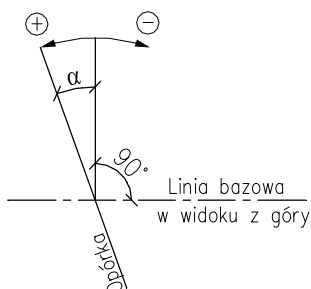

Pobieranie kąta polega na wskazaniu jednej opórki w widoku z góry. Kąt nachylenia opórek można zmienić stosując polecenie do rysowania i modyfikacji opórek z góry.



Zoom: powiększenie 2x, pomniejszenie 0.5x, okno, wszystkie punkty

OK

Zamknięcie okna i zapamiętanie wprowadzonych zmian.

Anuluj

Zamknięcie okna. Anulowanie wprowadzonych zmian.